



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.02

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00575/26
Data zlecenia	1 lipiec 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	OPEL/MOTOWEKTOR
Model	MOVANO
Numer rejestracyjny	DW3WA41
Rok produkcji	2021
Numer VIN	W0VVS2604MB231292

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	TAK
Klucz zapasowy	NIE	Gaśnica	TAK
Instrukcja obsługi	TAK	Trójkąt ostrzegawczy	NIE
Książka serwisowa	NIE		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00575/26

Nr rejestracyjny

DW3WA41

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



PARTNER
CRLS

OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21172
Numer sprawy	VHS00575/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	08.07.2026
Wycena na dzień	08.07.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	DW3WA41 / W0VVS2604MB231292
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	02.07.2021 / 60
Rok produkcji	2021
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	502 017 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	02.01.2026
Lakier	----
Marka	OPEL
Model	Movano BiTurbo CDTI Euro 6 2299ccm - 163KM 3,5t 19-21
Typ	Movano CDTI L3
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Podwozie, kabina krótka / 2 / 3
Pojemność silnika (ccm)	2299
Moc kW / KM	120 / 163
Paliwo / katalizator	Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 6
Dopuszczalna masa całkowita	3 500
Masa własna / ładowność	1 857 / 1 643
Rozstaw osi 1 / 2	4 332 /
Zabudowa	Skrzyniowa z opończą, pojemność pow. 7 europalet
Zabudowy specjalne	winda hydrauliczna,

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Czujnik deszczu i zmierzchu
- ESP + ASR
- Filtr przeciwpyłkowy
- Fotel pasażera podwójny
- Kluczyk trójfunkcyjny z funkcją selektywnego zamykania drzwi
- Koło zapasowe pełnowymiarowe
- Komputer pokładowy
- Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie ze zintegrowanymi kierunkowskazami
- Ogrzewanie z recyrkulacją powietrza
- Półki sufitowe dla kierowcy i pasażera
- Schowki, kieszenie, schowki, uchwyty na kubki, 2 półki centralne
- Światła do jazdy dziennej LED
- Airbag kierowcy
- El. podnoszenie szyb, przód
- Filtr cząsteczek stałych
- Fotel kierowcy regulowany w 6 kierunkach i z podłokietnikiem
- Gniazdo 12V na konsoli zmiany biegów i na kokpicie
- Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
- Kołpaki piasty
- Lakier uni
- Lusterko szerokokątne w osłonie przeciwsłonecznej pasażera
- Polska wersja językowa
- Radio 16BT USB ze zintegrowanym wyświetlaczem, Bluetooth, AUX-in, 2xUSB
- Ścianka działowa z oknem
- Tapicerka materiałowa

- Wieszaki 2 na ubrania na słupku B, wieszak na pełnej przegrodzie
- Zawieszenie aktywne redukujące przechyły nadwozia
- Zamek centralny
- Zbiornik paliwa 80 litrów

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Elektrycznie sterowane szyby jednoimpulsowe kierowcy (V)
- Fotel kierowcy amortyzowany hydraulicznie, z podłokietnikiem (V)
- Fotel komfortowy pasażera z regulacją w 6 kierunkach, podłokietnikiem i regulacją lędźwiową (V)
- Klimatyzacja sterowana elektronicznie (V)
- Lusterka boczne na przedłużonych ramionach (V)
- Półka zamykana na dokumenty A4 na górze kokpitu (V)
- Radio 15 USB + tuner radia cyfrowego DAB (zawiera Bluetooth, USB, wyświetlacz, 2 głośniki (V)
- Schowek FlexTray w formie szuflady po stronie pasażera (V)
- Stolik wysuwany oraz uchwyt na kubek po stronie pasażera (V)
- Światła przeciwmgielne (V)
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości (V)
- Zbiornik paliwa 105 litrów (V)
- Złącze elektryczne odbioru mocy dla konwersji (V)
- Ogrzewanie postojowe wodne

ZABUDOWY SPECJALNE

Winda hydrauliczna

Materiał wykonania:	Aluminiowa
Udźwig [kg]:	750
Wiek [lata]:	5
Rodzaj:	Standardowa




PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER

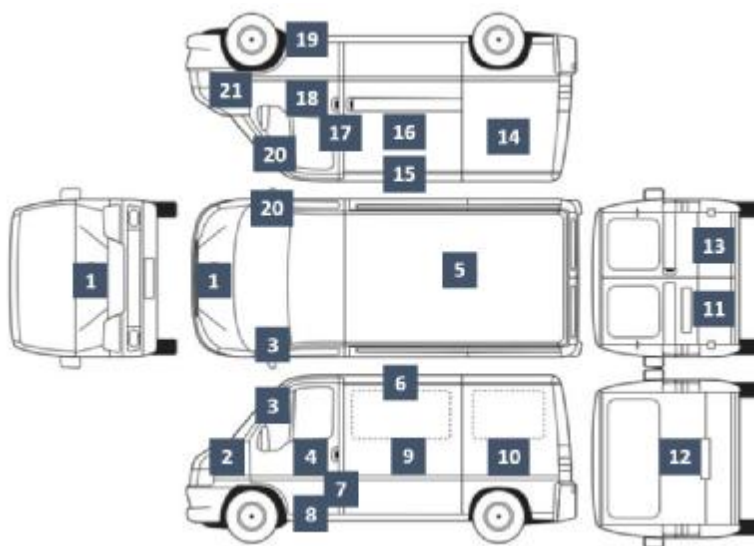

rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	-----
6. RAMA DACHU LEWA	do 150
7. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
8. PRÓG LEWY	do 150
9. POSZYCIE/DRZWI ŚRODKOWE LEWE	-----
10. POSZYCIE/DRZWI TYLNE LEWE	-----
11. DRZWI TYLNE LEWE	-----
12. POKRYWA TYLNA	-----
13. DRZWI TYLNE PRAWO	-----
14. POSZYCIE/DRZWI TYLNE PRAWO	-----
15. RAMA DACHU PRAWA	do 150
16. POKRYWA/DRZWI ŚRODKOWE PRAWO	-----
17. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
18. DRZWI PRZEDNIE PRAWO	do 150
19. PRÓG PRAWY	do 150
20. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
21. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Continental VanContact Winter 2	PP	235/65 R16C	0,5
Continental VanContact Winter 2	PL	235/65 R16C	0,6
Continental ContiVanContact 200	TP	225/65 R16C	3,9
Falken Linam VAN01	TL	235/65 R16C	3,3
KOŁO PEŁNOWYMIAROWE	KOŁO ZAPASOWE		
0		0	0,0



EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
SZYBA CZOŁOWA	ODPRYSKI
ZDERZAK PRZEDNI	NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ
LAMPA PRZECIWMGIELNA PRAWA	PĘKNIĘCIE
POKRYWA PRZEDNIA	WGNIECENIE
REFLEKTOR PRZEDNI LEWY	PĘKNIĘCIE
BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	ZARYSOWANIE
LUSTERKO LEWE	ZARYSOWANIE
KIERUNKOWSKAZ LUSTERKA LEWY	ZARYSOWANIE
SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	ZARYSOWANIE
LISTWA DRZWI PRZEDNICH LEWYCH	ZARYSOWANIE
LAMPA TYLNA PRAWA	PĘKNIĘCIE
LUSTERKO PRAWO	PĘKNIĘCIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
TAPICERKA DRZWI PRZEDNICH PRAWYCH	ZABRUDZENIE
FOTEL PRZEDNI LEWY	ZABRUDZENIE
PODSUFITKA	ZABRUDZENIE
TAPICERKA DRZWI PRZEDNICH LEWYCH	INNE
KIEROWNICA	NADMIERNE ZUŻYCIE
DYSZA NAWIEWU DESKI ROZDZIEL. LEWA	ZARYSOWANIE
DYSZA NAWIEWU DESKI ROZDZIEL. ŚRODKOWA	ZARYSOWANIE
DESKA ROZDZIELCZA	ZARYSOWANIE
WYKŁADZINA PODŁOGI	NADMIERNE ZUŻYCIE
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU
OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU	STAN NADMIERNEGO ZUŻYCIA

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)

Osłona dolna silnika – popękana, niekompletna, prowizorycznie naprawiana; ramka tablicy rejestracyjnej przód - popękana; owiewka kabiny lewa – zarysowanie; profil narożny zabudowy – otarcie/zarysowanie; plandeka strona lewa/prawa - rozcięta; zderzak tylnylewy - odkształcony; owiewka kabiny prawa – pęknięcie; osłona progu wejścia - pęknięcie; osłona progu wejścia prawa - brak mocowania/ubytek materiału; fotel przedni prawy - brak; tapicerka drzwi przednich lewych oraz deska rozdzielcza – stwierdzono niefabryczny montaż akcesoriów; panel klimatyzacji – zużycie przycisków, wytarcie; mieszek biegów - przetarcie; sterowanie ciśnieniem tylnej osi – zdemonstrowane; opony przednie – całkowicie zużyte, widoczne druty osnowy; opony tylne – nierównomierne zużycie bieżnika



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE INNE

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - UWAGI - PATRZ KOMENTARZ

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

Podczas uruchamiania silnik pracuje z podwyższoną głośnością. W czasie jazdy próbnej stwierdzono osłabioną dynamikę przyspieszania. Po przełączeniu skrzyni biegów na pierwszy bieg obserwowano wzrost prędkości obrotowej silnika. Ponadto wyczuwalne są luzy w układzie kierowniczym.

KOMUNIKATY I KONTROLKI

Na zestawie wskaźników wyświetlane są komunikaty: „Wykonaj przegląd”, „Skontroluj układ wydechowy”, „Skontroluj klocki hamulcowe” oraz „Skontroluj układ wtrysku paliwa”. Dodatkowo świecą kontrolka serwisowa (klucz) oraz kontrolka diagnostyki silnika (Check Engine).

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

Brak informacji o ważnym badaniu technicznym. Pojazd zarejestrowany jako dwuosobowy S1 - 2.

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzecznik dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzecznik nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	194
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE















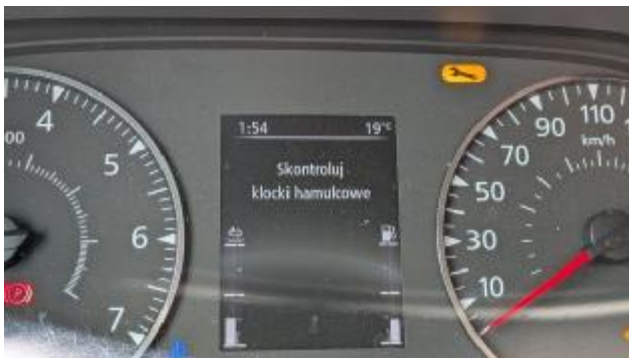







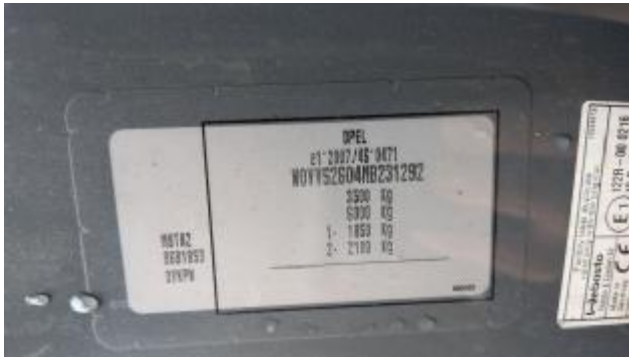

ZDJĘCIA USZKODZEŃ



























DOKUMENTY POJAZDU



ANULAT! SŁOWAKI

...VI 9) POLISH EMISI: SPALIN – EURO VI...
...--
28 SIE. 2017



372

PLAKZETKIE:
Wkleściec plakietki pod adresem lub adresy wysłania. Wzrosty i wagę
Kodów pocztowych i adresów nadawców. Wzrosty i wagę nadawców
Wzrosty i wagę nadawców i adresów nadawców.

At: Kraj Republiki Polskiej, B: Kraj Republiki Litwy, C: Kraj Republiki
Litwy, D: Kraj Republiki Łotwy, E: Kraj Republiki Estonii, F: Kraj Republiki
F: Kraj Republiki Finlandii, G: Kraj Republiki Niemiec, H: Kraj Republiki
I: Kraj Republiki Francji, J: Kraj Republiki Węgier, K: Kraj Republiki
L: Kraj Republiki Czech, M: Kraj Republiki Słowacji, N: Kraj Republiki
O: Kraj Republiki Austrii, P: Kraj Republiki Włoch, Q: Kraj Republiki
R: Kraj Republiki Hiszpanii, S: Kraj Republiki Portugalii, T: Kraj Republiki
U: Kraj Republiki Grecji, V: Kraj Republiki Włoch, W: Kraj Republiki
X: Kraj Republiki Niemiec, Y: Kraj Republiki Niemiec, Z: Kraj Republiki Niemiec

E11		VEHIS FIN 1 SP, Z 0.0. 000Z, WE		E11		VEHIS FIN 1 SP, Z 0.0. 000Z, WE	
WROCLAWIU				WROCLAWIU			
E12	38365599800021	E12	38365599800021	E12	38365599800021	E12	38365599800021
E13	68-878 WROCLAW	E13	68-878 WROCLAW	E13	68-878 WROCLAW	E13	68-878 WROCLAW
STANISLAWA LESZCZYŃSKIEGO 4/29		STANISLAWA LESZCZYŃSKIEGO 4/29		STANISLAWA LESZCZYŃSKIEGO 4/29		STANISLAWA LESZCZYŃSKIEGO 4/29	
C21		VEHIS FIN 1 SP, Z 0.0. 000Z, WE		C21		VEHIS FIN 1 SP, Z 0.0. 000Z, WE	
WROCLAWIU				WROCLAWIU			
C22	38365599800021	C22	38365599800021	C22	38365599800021	C22	38365599800021
C23	58-878 WROCLAW	C23	58-878 WROCLAW	C23	58-878 WROCLAW	C23	58-878 WROCLAW
STANISLAWA LESZCZYŃSKIEGO 4/29		STANISLAWA LESZCZYŃSKIEGO 4/29		STANISLAWA LESZCZYŃSKIEGO 4/29		STANISLAWA LESZCZYŃSKIEGO 4/29	
C1		F1 3500 kg		F2 3500 kg		F3 6000 kg	
G	2800 kg	J	N1				
K	632*KS*0434*02						
L	2	O1	2500 kg	O1	750 kg		
P1	2599,00 cm ³	P2	120,00 kW				
P3	0	Q	---				
S1	2	S2	---				